



**АНТЕННЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДИПОЛЬНЫЕ
П6-121, П6-121М1**

КНПР.464641.010

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНПР.464641.010 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Нормативные ссылки	3
2 Сокращения.....	3
3 Требования безопасности	3
4 Описание антенны и принципов работы.....	4
4.1 Назначение.....	4
4.2 Состав антенн	4
4.3 Технические характеристики	5
4.4 Устройство и работа антенн.....	6
5 Подготовка антенны к использованию	8
5.1 Эксплуатационные ограничения	8
5.2 Подготовка к работе.....	9
5.3 Использование антенны.....	9
6 Проверка антенн	10
6.1 Общие положения	10
6.2 Операции проверки	10
7 Техническое обслуживание.....	10
7.1 Общие указания.....	10
7.2 Меры безопасности	10
7.3 Порядок технического обслуживания.....	10
8 Консервация.....	11
8.1 Общие указания.....	11
8.2 Меры безопасности при консервации/расконсервации.....	11
8.3 Консервация.....	11
8.4 Расконсервация.....	11
9 Ремонт антенны	12
10 Хранение	12
11 Транспортирование	13
12 Тара и упаковка	13
13 Маркировка и пломбирование	13

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для пояснения принципа действия антенн измерительных дипольных П6-121, П6-121М1 и устанавливает порядок их эксплуатации и поверки.

При проведении измерений необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с СВЧ - излучениями. СВЧ - излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

При изучении и работе с антеннами измерительными дипольными П6-121 и П6-121М1 следует руководствоваться формуляром КНПР.464641.010 ФО, настоящим руководством по эксплуатации, графиком зависимости коэффициента калибровки от частоты, полученным по результатам поверки антенны.

Зарегистрирован в государственном реестре средств измерений под номером 58703-14.

Авторские права на изделие принадлежат АО «СКАРД - Электроникс»:

- все конструктивные и схематические решения, примененные в изделиях, являются интеллектуальной собственностью АО «СКАРД - Электроникс».

- любое копирование, или применение использованных в изделии схемотехнических и конструктивных решений, а также использование изделия в качестве базовой технологии для разработки аналогичных изделий не допускается.

1 Нормативные ссылки

1.1 В настоящем РЭ использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ РВ 51914-2002 Элементы соединения СВЧ трактов электронных измерительных приборов. Присоединительные размеры;
- ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов;
- ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;
- ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

2 Сокращения

- КО - контрольный осмотр;
- КСВН - коэффициент стоячей волны по напряжению;
- МП - методика поверки
- НМ - нормы расхода материалов;
- ПВХ - поливинилхлорид;
- РЭ - руководство по эксплуатации;
- СВЧ - сверхвысокая частота, сверхвысокочастотный (прибор/компонент);
- ТО - техническое обслуживание;
- ФО - формуляр.

3 Требования безопасности

3.1 При проведении измерений необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с СВЧ- излучениями. СВЧ- излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

3.1.1 При работе с антенной совместно с генераторами сигналов должны использоваться защитные элементы (экраны, поглотители и т.п.) для ограничения воздействия электромагнитных полей в рабочей зоне до допускаемых уровней.

3.1.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение измерений при отсутствии или неисправности заземления аппаратуры, используемой совместно с антенной.

3.2 Эксплуатация и обслуживание антенн должно осуществляться персоналом, прошедшим специальную подготовку и изучившим требования безопасности по ГОСТ 22261, ГОСТ 12.2.091, ГОСТ 26104, инструкцию по правилам и мерам безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

3.3 Обслуживающий персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже третьей согласно «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок «ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00».

3.4 Для предохранения работающего персонала от воздействия опасных и вредных производственных факторов необходимо:

- соединить корпусные клеммы всех средств измерения с шиной заземления;
- пользоваться инструментом только с изолированными ручками;
- производить пайку, осмотр и ремонт только при отключенном напряжении питания;
- отсоединять и присоединять кабели питания при выключенном напряжении питания;
- отключать напряжения питания при уходе с рабочего места и после окончания работы.

4 Описание антенны и принципов работы

4.1 Назначение

4.1.1 Антенны измерительные дипольные П6-121 и П6-121М1 (далее – антенны) предназначены для измерений характеристик электромагнитных полей в диапазоне частот от 30 до 300 МГц.

4.1.2. Антенны совместно с измерительными приемными устройствами и генераторами применяются для измерения плотности потока энергии электромагнитного поля, параметров антенных устройств, параметров электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, а также возбуждения электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии в диапазоне частот от 30 до 300 МГц. Антenna может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях в качестве рабочего средства измерений.

4.1.3 Нормальные условия применения:

- температура окружающей среды (20±5)°C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление кПа (мм рт. ст) от 84 до 106 (от 630 до 795).

4.1.4 Рабочие условия применения:

- температура окружающей среды, °C от минус 50 до плюс 40;
- относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре 35 °C;
- атмосферное давление, мм рт. ст от 460 до 800.

4.2 Состав антенн

4.2.1 Состав комплекта антенны П6-121 приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав комплекта антенны П6-121

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во
1.	Антenna измерительная дипольная П6-121	КНПР.464641.010	1
Эксплуатационная документация			
2.	Руководство по эксплуатации	КНПР.464641.010 РЭ	1
3.	Формуляр	КНПР.464641.010 ФО	1
4.	Методика поверки	МП 58703-14	1

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во
5.	Нормы расхода материалов	КНПР.464641.010 НМ	1
<i>Прочие изделия</i>			
6.	Кронштейн*	КНПР.418951.001	1
7.	Короб транспортировочный *	-	1

П р и м е ч а н и я - 1. * поставляются по дополнительной заявке заказчика. 2. Кронштейн поз. 7 предназначен для крепления антенны на универсальном фотоштативе (см. рис. 6... 8).

4.2.2 Состав комплекта антенны П6-121М1 приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав комплекта антенны П6-121М1

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во
1.	Антенна измерительная дипольная П6-121М1	КНПР.464641.011	1
<i>Эксплуатационная документация</i>			
2.	Руководство по эксплуатации	КНПР.464641.010 РЭ	1
3.	Формуляр	КНПР.464641.011 ФО	1
4.	Методика поверки	МП 58703-14	1
5.	Нормы расхода материалов	КНПР.464641.010 НМ	1
<i>Прочие изделия</i>			
6.	Кронштейн*	КНПР.418951.001	1
7.	Короб транспортировочный *	-	1

П р и м е ч а н и е: 1. * поставляются по дополнительной заявке заказчика. 2. Кронштейн поз. 7 предназначен для крепления антенны на универсальном фотоштативе (см. рис. 6... 8).

4.3 Технические характеристики

4.3.1 Основные технические характеристики антенны приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические характеристики антенны

Наименование параметра или характеристики	Значение характеристики
Диапазон частот, МГц	от 30,0 до 300,0
Коэффициент калибровки антенны в диапазоне частот, дБ, не более	22,0
Пределы допускаемой основной погрешности измерений коэффициента калибровки, дБ	± 2,0
Максимальная подводимая мощность, не более, Вт	0,5
КСВН, не более	2,5
Габаритные размеры:	
– в развёрнутом положении, мм, не более	1327,0×501,0×501,0
– в сложенном положении (только П6-121) (длина × Ø), мм, не более	1327,0×100,0
– в упаковке (только П6-121), мм, не более	731,0×347,0×131,0
Масса, кг, не более	1,2

4.3.2 Коэффициент калибровки антенны не более 22дБ относительно 1/м с учетом допускаемой погрешности коэффициента калибровки не более E_{max} : ± 2 дБ . Действительные значения коэффициентов калибровки антенны для заданной частоты определяют по таблице свидетельства о поверке и графикам, приведенным в формуляре на конкретный образец изделия. Значения коэффициента калибровки могут уточняться по результатам периодической поверки.

4.4 Устройство и работа антенн

4.4.1 Изделия представляют собой пассивные биконические антенны. Приёмными элементами антенн являются два конических вибратора, диполи которых выполнены из алюминиевого прутка. Вибраторы по резьбе закреплены на Т-образном узле крепления. Антenna имеет коаксиальный СВЧ - вход с волновым сопротивлением 50 Ом - соединитель SMA (N) (розетка) по ГОСТ Р В 51914-2002. Согласование вибраторов с СВЧ-входом осуществляется при помощи согласующего трансформатора, размещенного в корпусе узла крепления.

Антенны имеют одинаковые основные параметры и характеристики и отличаются конструктивным исполнением.

Антenna П6-121 имеет складную конструкцию вибраторов для уменьшения габаритных размеров при перемещении и транспортировке.

Антenna П6-121М1 имеет вибраторы нескладной сварной конструкции.

Принцип действия антенн основан на преобразовании плотности потока энергии электромагнитного поля в соответствующую ей высокочастотную мощность в тракте. Для измерения характеристик электромагнитных полей антenna подключается к входу анализатора спектра, измерительного приёмника, измерителя мощности или иного приёмного измерительного устройства.

Конструкция антенн в диапазоне частот обеспечивает монотонную частотную зависимость коэффициента усиления.

По условиям эксплуатации антenna относится к группе 6 ГОСТ 22261.

Общий вид антены П6-121 в развернутом положении приведен на рис. 1.

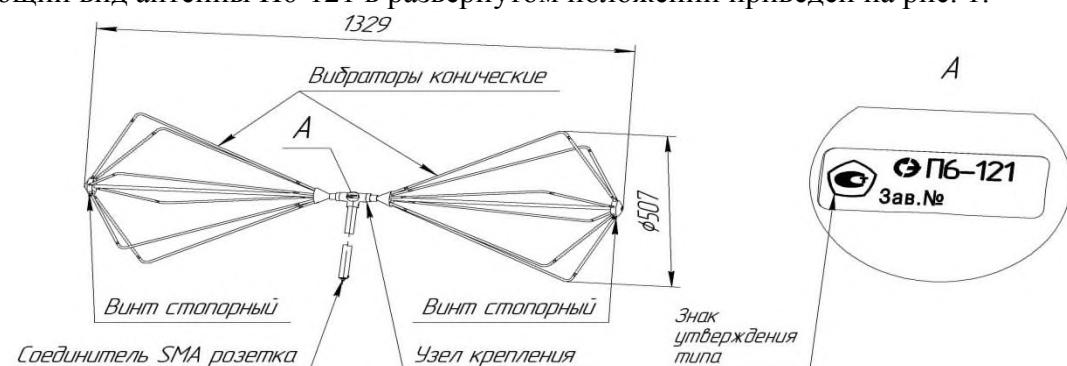


Рисунок 1 – Общий вид антены П6-121 в развернутом положении.

Общий вид антены П6-121 в сложенном положении представлен на рис. 2.

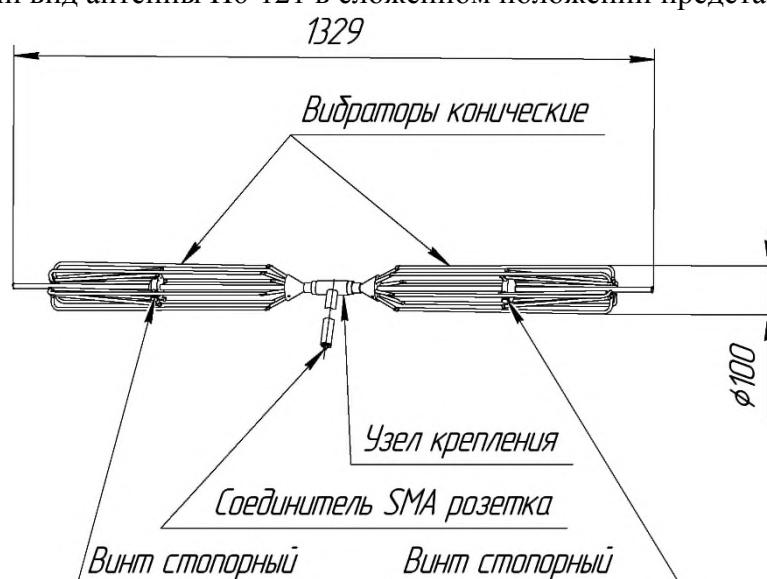


Рисунок 2 – Общий вид антены П6-121 в сложенном положении.

Общий вид антены П6-121 в укладочном ящике представлен на рис.3.

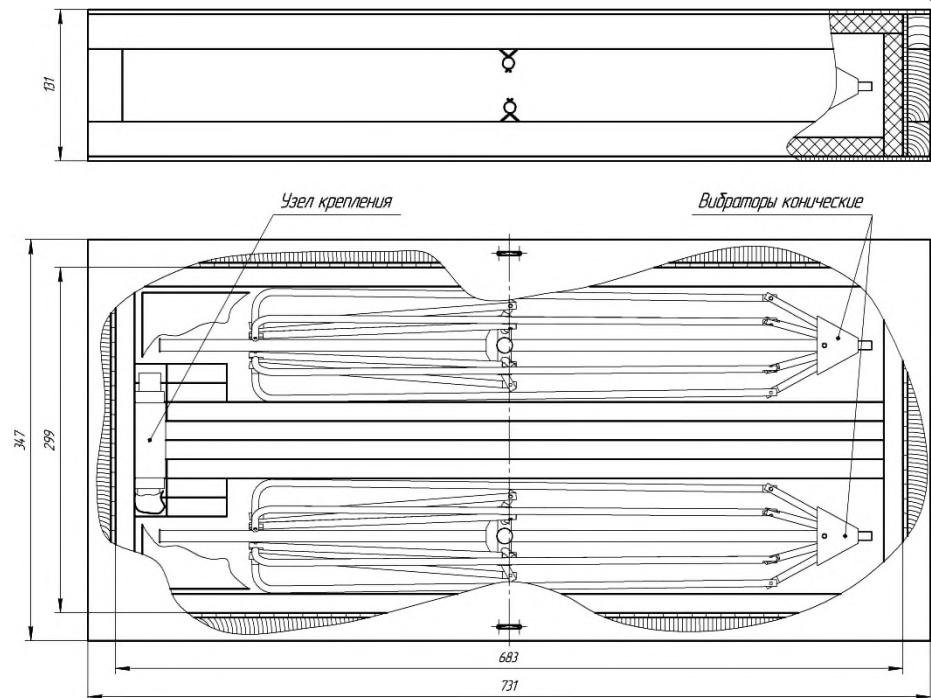


Рисунок 3 – Общий вид антенны П6-121 в укладочном ящике

Общий вид антенны П6-121М1 представлен на рис. 4.

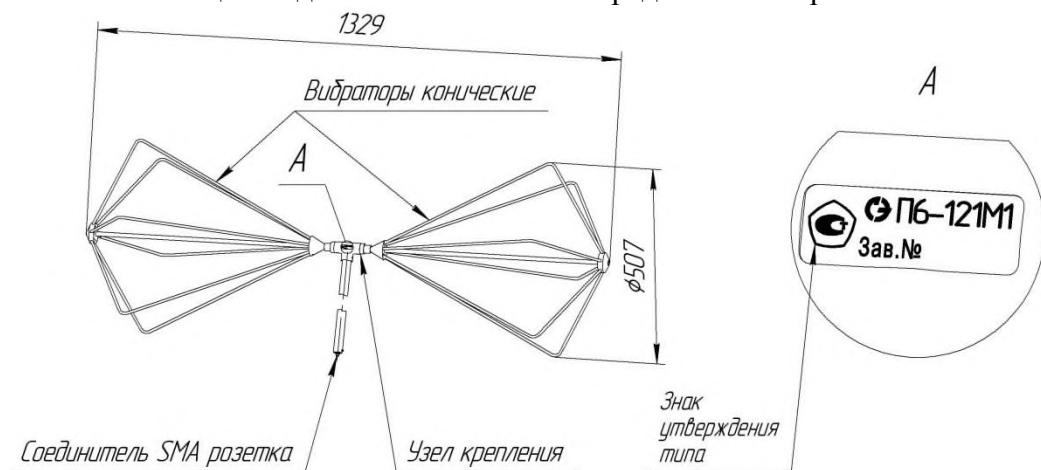


Рисунок 4 – Общий вид антенны П6-121М1

Антенны П6-121 и П6-121М1 могут быть установлены на универсальном фотоштативе с использованием кронштейна КНПР.418951.001.

Общий вид кронштейна КНПР.418951.001 приведен на рис. 5.



Рисунок 5 – Общий вид кронштейна КНПР.418951.001

Схема сборки антенны П6-121/ П6-121М1 и кронштейна КНПР.418951.001 представлена на рис. 6.

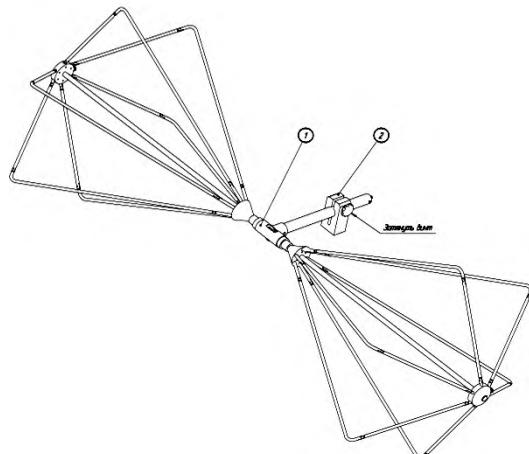


Рисунок 6 – Схема сборки антенны П6-121/ П6-121М1 (поз.1) и кронштейна КНПР.418951.001 (поз.2)

Общий вид антенны П6-121/ П6-121М1, смонтированной на универсальном фотоштативе, представлен на рис. 7.

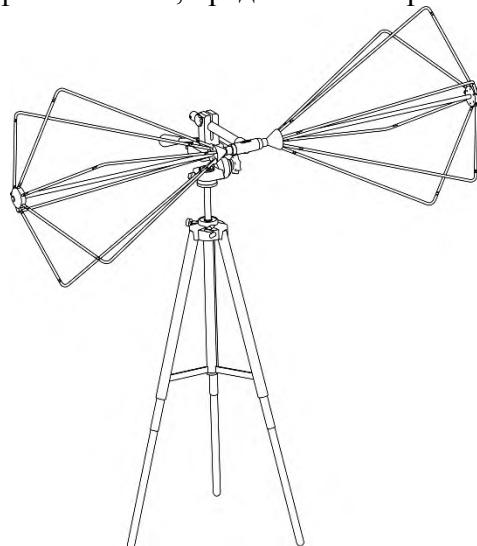


Рисунок 7 – Общий вид антенны П6-121/ П6-121М1, смонтированной на универсальном фотоштативе.

5 Подготовка антенны к использованию

5.1 Эксплуатационные ограничения

5.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией.

5.1.2 При работе с антенной персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для решения нефункциональных задач.

5.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

5.1.4 При выполнении работ по развертыванию антенны и в процессе использования ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности узлов антенны.

5.1.5 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование СВЧ переходов и измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

5.2 Подготовка к работе

5.2.2 Монтаж складной антенны П6-121 производится в соответствии с рис. 1 в следующей последовательности:

- 1) установите вибраторы на узле крепления; соединение деталей по резьбе произведите «от руки», без помощи вспомогательного инструмента;
- 2) раздвиньте диполи вибраторов и закрепите их стопорными винтами;
- 3) выполните установку развёрнутой антенны на месте эксплуатации;
- 4) соедините гнездо заземления измерительного прибора с шиной заземления.

Антенна готова к работе.

5.2.3 Монтаж антенны П6-121М1 производите аналогично п. 5.2.2, пропустив этап 2.

5.3 Использование антенны

5.3.1 Режим приёма

1) подключите измерительный кабель к разъёму антенны (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и антенны используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

2) присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

3) включите ваш измерительный прибор. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к проведению измерений.

4) геометрический центр диполя антенны расположите в точке измерений, используя треногу с зажимом.

5) если известно направление вектора НЭП, то расположите диполь так, чтобы НЭП было перпендикулярно плоскости пластин диполя.

6) если направление НЭП неизвестно, расположите диполь произвольным образом.

Если известно направление НЭП, то его измерение сводится к определению напряжения на выходе антенны при помощи подключаемого к ней измерительного прибора.

Измерение напряжения проводится в соответствии с эксплуатационной документацией на измерительный прибор.

Значение измеренной напряженности электрического поля E определяется по формуле

$$E = U + K$$

где E - напряженность электрического поля в децибелах относительно 1 В/м;

U — напряжение на выходе антенны в децибелах относительно 1 В;

K - коэффициент калибровки антенны на частоте измерения, значения которого берутся из таблицы свидетельства о поверке антенны.

Если значения измеренного напряжения получены в формате dbmkV , то значение НЭП может быть получено по формуле:

$$E(dB\mu V/m) = \hat{E}(dB/m) + U_{out}(dB\mu V)$$

Если направление НЭП неизвестно, то следует изменять ориентацию диполя до достижения максимума напряжения на выходе антенны.

П р и м е ч а н и е - Значения коэффициента калибровки антенны, взятые из таблицы свидетельства о поверке антенны, действительны при проведении измерений в дальней зоне антенны.

5.3.2 Режим передачи

1) подключите измерительный кабель к разъёму антенны (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и антенны используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

2) присоедините свободный разъем измерительного кабеля к выходному разъему вашего генератора или усилителя ВЧ (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

3) включите ваш генератор или усилитель ВЧ. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к использованию антенны в качестве излучающей в определённом диапазоне частот и мощности.

Внимание! Не превышайте максимального значения подводимой мощности к антенне – 0,5 Вт.

6 Проверка антенн

6.1 Общие положения

6.1.1 Настоящий раздел устанавливает методику первичной и периодической поверки антенн.

6.1.2 Первичной поверке подлежат антенны до ввода в эксплуатацию и после ремонта. При эксплуатации антенны подлежат периодической поверке. Интервал между поверками 2 года.

6.2 Операции поверки

Проверка антенн осуществляется в соответствии ПР 50.2.006 по методике поверки МП 58703-14, входящей в комплект поставки.

7 Техническое обслуживание

7.1 Общие указания

7.1.1 Техническое обслуживание проводят с целью обеспечения работоспособного состояния антенны в течение её эксплуатации и хранения.

7.1.2 В процессе эксплуатации антenna должна содержаться в чистоте и находиться в климатических условиях, оговоренных в настоящем руководстве по эксплуатации.

7.2 Меры безопасности

7.2.1 К выполнению работ по техническому обслуживанию антены допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и обученные обращению с легковоспламеняющимися жидкостями.

7.3 Порядок технического обслуживания

7.3.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр (КО);
- техническое обслуживание ТО-1.

7.3.2 КО проводят перед и после использования антены по назначению и после транспортирования.

7.3.3 При КО проведите визуальную проверку:

- состава комплекта антены по номенклатуре и параметрам;
- состояния лакокрасочных покрытий изделий комплекта антены;
- отсутствие механических повреждений изделий комплекта антены.

Особое внимание уделите проверке на отсутствие механических повреждений внутренних поверхностей антены.

7.3.4 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится не реже одного раза в квартал при эксплуатации, перед проведением поверки, а так же при постановке антенны на хранение и вводе в эксплуатацию после хранения.

7.3.5 При ТО-1 проведите:

- работы по пунктам КО;
- произведите очистку поверхностей изделий ветошью;
- произведите смазку трущихся деталей крепления антенны смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью;
- произведите очистку СВЧ разъёма (соединителей) от пыли, загрязнений и окислений спиртом этиловым ректифицированным техническим ГОСТ 18300-87.

8 Консервация

8.1 Общие указания

8.1.1 Консервацию (расконсервацию) антенн в помещении проводить при температуре воздуха не менее 15 °С.

8.1.2 Помещение для консервации должно быть защищено от проникновения агрессивных газов и пыли.

8.2 Меры безопасности при консервации/расконсервации.

8.2.1 К работе по консервации (расконсервации) антенн допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии при выполнении погрузочно-разгрузочных, окрасочных, консервационных работ и обученные обращению с легковоспламеняющимися жидкостями.

8.2.2 Материалы, применяемые при консервационных работах, должны храниться в отдельной таре с соответствующими надписями в специально отведенном месте.

8.2.3 Помещение для консервации должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

8.2.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ по окончании оставлять консервационные материалы на месте консервации.

8.3 Консервация

8.3.1 К консервации допускаются полностью укомплектованное исправное изделие, прошедшее ТО-1.

8.3.2 Проверьте состояние лакокрасочных покрытий наружных поверхностей, при необходимости, восстановите их.

8.3.3 Произведите консервацию неокрашенных металлических частей изделия смазкой ПВК (пушечная).

8.3.4 Просушите изделие обдувом теплым (не более 90 °С) воздухом.

8.3.5 Оберните каждую сборочную единицу изделия пленкой ПВХ и уложите в специальные гнезда укладочного ящика.

8.3.6 Расфасуйте высушенный силикагель в мешки весом не более 0,05 кг и равномерно распределите по объему укладочного ящика.

8.3.7 На законсервированное изделие повесьте табличку с указанием даты консервации.

8.3.8 Укладочный ящик упакуйте в картонную коробку в соответствии с разделом 12 настоящего руководства.

8.3.9 Сделайте соответствующую запись в формуляре изделия.

8.4 Расконсервация

8.4.1 Снять с неокрашенных металлических поверхностей консервационную смазку, промыть растворителем или уайт-спиритом, затем техническим спиртом протереть чистой ветошью.

8.4.2 Проветрить изделие и упаковку, включив вентиляцию на время не менее 30 мин.

8.4.3 Провести ТО-1.

8.4.4 Сделать соответствующую запись в формуляре изделия.

9 Ремонт антенны

9.1 Ремонт антенны производит предприятие изготовитель.

9.2 Характерные неисправности и методы устранения

9.2.1 Характерные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Характерные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Режим приёма		
При соединении антенны с прибором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала ВЧ на анализаторе.	Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны.	Проверить установки параметров на анализаторе спектра или проверить антенну по тестовому сигналу или сигналу с известным достаточным уровнем.
	Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора	Проверить измерительный кабель, в случае неисправности заменить.
	Нет совпадения оптической и электрической оси антенны с источником сигнала	Необходимо направить измерительную и излучающую антенну таким образом, чтобы оптическая и электрическая ось совпали. При этом необходимо учитывать направления поляризации приёмника и источника.
Режим передачи		
При соединении антенны с генератором (усилителем мощности) ВЧ с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала ВЧ на приёмном устройстве.	Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны.	Проверить установки параметров на генераторе (усилителе мощности) ВЧ, или проверить установки параметров на приёмном устройстве.
	Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора	Проверить измерительный кабель, в случае неисправности заменить.
	Нет совпадения оптической и электрической оси антенны с источником сигнала	Необходимо направить измерительную и излучающую антенну таким образом, чтобы оптическая и электрическая ось совпали. При этом необходимо учитывать направления поляризации источника и приёмника.

10 Хранение

10.1 На хранение ставится полностью укомплектованное изделие.

10.2 Установлены следующие сроки хранения изделия:

- в складских условиях до 10 лет;
- в полевых условиях до 5 лет.

10.3 При постановке антенны на краткосрочное хранение на срок не более 3-х месяцев в складских условиях проведите очередное ТО-1.

10.4 При постановке антенны на длительное хранение (более 3-х месяцев) либо на краткосрочное хранение в полевых условиях проведите очередное ТО-1 и консервацию.

10.5 При хранении в неотапливаемом помещении хранение осуществляется в тарных ящиках, накрытых брезентом при следующих условиях:

- диапазон температуры окружающего воздуха от 213 (минус 60 °C) до 323 К (плюс 50 °C);

- относительная влажность воздуха 98 % при температуре 35 °C.

10.6 Складское хранение изделия в отапливаемых хранилищах осуществляется при следующих условиях:

- диапазон температуры окружающего воздуха от 278 (5 °C) до 313 К (40 °C);

- относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25 °C;

- в помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

11 Транспортирование

11.1 Транспортирование упакованных в тарные ящики изделий производится всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли.

11.2 Тарные ящики с упакованными изделиями должны быть укреплены на транспортных средствах так, чтобы была исключена возможность их смещений и соударений.

11.3 Положение ящиков определяется надписью «ВЕРХ». В случае транспортирования изделия на открытых автомашинах ящики должны быть накрыты брезентом. Погрузка и выгрузка должны производиться с соблюдением мер предосторожности, определенных на каждом ящике.

11.4 Изделие должно транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных условий: температура воздуха от минус 60 до плюс 50 °C, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °C.

12 Тара и упаковка

12.1 При упаковке все сборочные единицы комплекта антенны должны быть очищены от пыли и грязи и насухо протерты. Затем сборочные единицы согласно описи укладки укладываются в укладочный ящик в специальные гнезда.

12.2 Техническая документация укладывается в укладочный ящик в пакете из ПВХ поверх изделия.

12.3 Укладочный ящик после укладки комплекта антенны закрывают и на противоположные стороны устанавливают пломбы.

12.4 При необходимости дальнейшего транспортирования комплекта укладочный ящик помещается в картонную упаковку. Внутренние размеры картонной упаковки должны превышать соответствующие размеры укладочного ящика не менее, чем на 20 мм. Картонная упаковка внутри выкладывается водонепроницаемой бумагой или ПВХ пленкой таким образом, чтобы концы бумаги (пленки) были выше краев ящика на величину большую половины длины и ширины ящика. Укладочный ящик оборачивают в пленку ПВХ с воздушными амортизирующими полостями не менее 3-х слоев и укладывают в картонную упаковку. При необходимости, свободное пространство между укладочным ящиком и стенками картонной упаковки заполняют уплотнителем. Под крышку картонной упаковки укладывают упаковочный лист. На противоположные стороны картонной упаковки наклеивают контрольные этикетки (пломбы).

12.5 На верхнюю часть картонной упаковки и на боковые стороны наносятся основные, дополнительные и информационные знаки:    по ГОСТ 14192-96.

13 Маркировка и пломбирование

13.1 Антенны маркируются путем размещения этикетки/шильдика.

13.2 На этикетки/шильдики наносится следующая обязательная информация:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
 - знак утверждения типа средства измерений;
 - заводской номер изделия;
 - обозначение изделия согласно п. 4.2.1 настоящего руководства;
- 13.3 Необходимость в пломбировании антенны отсутствует.